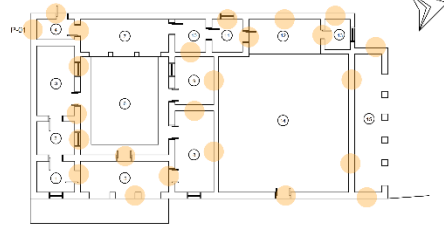
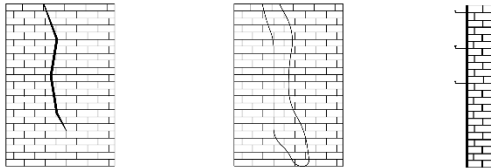
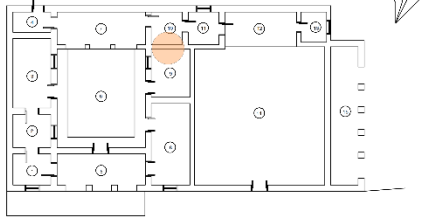


Ficha terapéutica 1

FICHA TERAPEUTICA			FICHA N° 01	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASONA LA GAMONEDA	1820	COMUNIDAD LA GAMONEDA CERCADO - TARIJA	EN MEDIO AL NORESTE	INTERIOR
CAUSA DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
MURO DE ADOBE	HUMEDAD		REVESTIMIENTO DE ADOBE	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACION DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
	ABOMBAMIENTO	VISTA EN PLANTA ESC. 1:400  DETALLE CONSTRUCTIVO ESC. 1:20 		
TERAPEUTICA 1. Limpieza de residuos: para iniciar el procedimiento se debe limpiar los restos de mortero viejo de la superficie y juntas del adobe con la ayuda de pico y cepillo de alambre, para los morteros de barro y paja de contecion o encofrado que nos servira para observar si escapa la capa de lechada a verter en alguna grieta no sellada. 2. Sellado de la grieta con mortero de barro y paja: Según vamos tapando la grieta, iremos dejando tubos embbebidos en el muro (separados unos 30-40cm) y dirigidos hacia el interior del muro para poder inyectar la lechada a través de ellos 3. verter la lechada de cal mediante embudos 4. Secado: Concluido el trabajo de inyectado en las grietas, dejaremos secar bien la cal antes de someter a los muros a algun esfuerzo. 5. Aplicacion de plaster o impermeabilizante natural.				

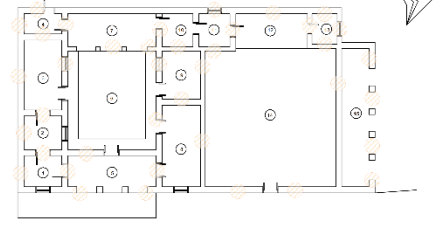
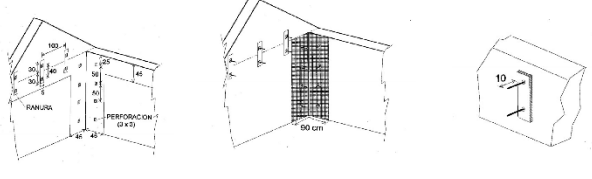


Ficha terapéutica 2

FICHA TERAPEUTICA				FICHA N° 02	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION		
DENOMINACION CASONA LA GAMONEDA	AÑO 1820	UBICACION COMUNIDAD LA GAMONEDA CERCADO - TARIJA	ORIENTACION	EXPOSICION	
CAUSA DE LESIONES A TRATARSE					
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA		MATERIAL	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO		PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACION DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS	
		AÑADIDOS		VISTA EN PLANTA ESC. 1:400 	
TERAPEUTICA		DETALLE CONSTRUCTIVO			
1. Retiro de agregados . Previo análisis de la funcionque desempeñen los elementos. 2. En este caso será, la tarima y una pizarra que no se encuentran en el diseño original y se fueron adicionando segun la funcionalidad que tomo el edificio con el transcurso de los años. 3. En primer instancia, aquellos que afecten a funcionalidad y forma de los espacios originales.					

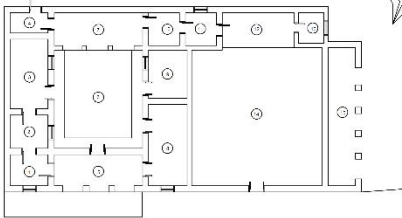


Ficha terapéutica 3

FICHA TERAPEUTICA				FICHA N° 03	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASONA LA GAMONEDA	1820	COMUNIDAD LA GAMONEDA CERCADO - TARIJA		EXTERIOR	
CAUSA DE LESIONES A TRATARSE					
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA		MATERIAL	
MURO DE ADOBE		SOBRECARGA. PESOS AJENOS A LA ESTRUCTURA ORIGINAL QUE EJERCEN UNA PRESION ADICIONAL EN ESTA CAUSANDO DETERIOROS.		LADRILLO DE ADOBE.	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACION DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
	PÉRDIDA DE ESTRUCTURA		VISTA EN PLANTA ESC. 1:400  DETALLE CONSTRUCTIVO ESC. 1:20 		
TERAPEUTICA 1. Preparacion del muro: la pared debe estar libre de particulas sueltas, se limpiaran los residuos con ayuda de un cepillo antes de instalar la mallá. 2. Trazado de las perforaciones para mallá: se debera trazar con ayuda de una wincha, regla y tiza los puntos donde se instalaran las mallas verticales y horizontales de 3x3 cm. El primer punto se unica a 25 cm desde el borde superior de la pared y se traza la zona donde se ubicaran las tablas de refuerzo. 3. Las perforaciones deben estar ubicadas cada 50 cm y deben tener media pulgada de profundidad, en las zonas donde se ubicaran los refuerzos, estas deben estar en la cara del muro y no asi en esquinas. 4. La instalacion de la mallá vertical debe cubrir totalmente el triangulo superior. 5. finalmente debe ser revocada con mortero de adobe y/o plaster de 2 cm de espesor.					

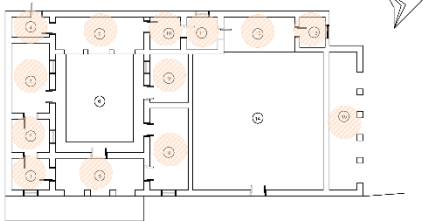
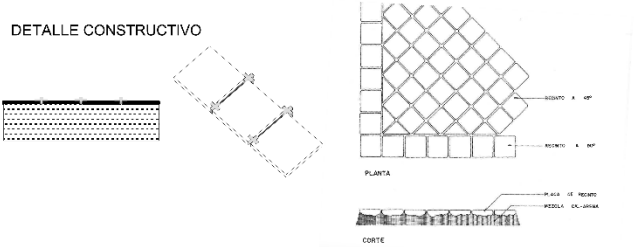


Ficha terapéutica 4

FICHA TERAPEUTICA			FICHA Nº 04	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION	
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION
CASONA LA GAMONEDA	1820	COMUNIDAD LA GAMONEDA CERCADO - TARIJA		
CAUSA DE LESIONES A TRATARSE				
TIPO DE ELEMENTO	CAUSA		MATERIAL	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS	UBICACION DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
	PÉRDIDA DE REVOQUE	VISTA EN PLANTA ESC. 1:400 		
TERAPEUTICA		DETALLE CONSTRUCTIVO		
1. Restauracion del adobe visto en fachadas 2. Revocado con plasters para interiores.		  		

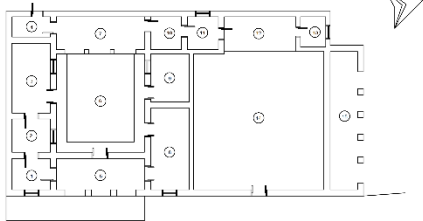
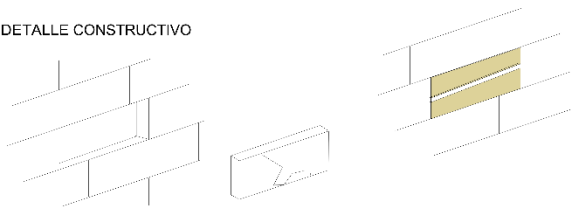


Ficha terapéutica 5

FICHA TERAPEUTICA				FICHA N° 05	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASONA LA GAMONEDA	1820	COMUNIDAD LA GAMONEDA CERCADO - TARIJA			
CAUSA DE LESIONES A TRATARSE					
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA	MATERIAL		
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACION DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS		
	SOBREDIMENSIONAMIENTO DE JUNTAS Y DESENCAJADURAS		VISTA EN PLANTA ESC. 1:400 		
TERAPEUTICA			DETALLE CONSTRUCTIVO		
1. Determinar el daño de las piezas a reemplazar. 2. Retirar las juntas con ayuda de una espátula, posteriormente romper la baldosa y retirar el adhesivo viejo, preparar adhesivo nuevo y colocar la nueva baldosa. 3. Para restaurar los pisos desgastados se debe limpiar el área de trabajo, posteriormente se debe diluir deterdisolvente decapante en 4 partes de agua, dejar secar 24 horas. 4. Una vez seco se aplica el sellador para pisos de barro que ademas de darle vida tiene un efecto impermeabilizante en el piso para evitar su desgaste.					

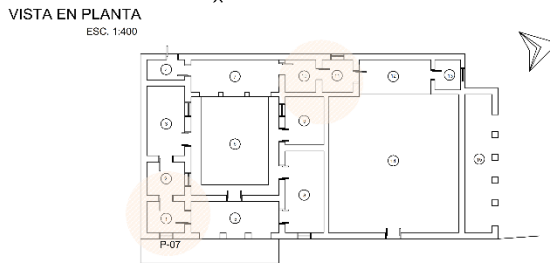


Ficha terapéutica 6

FICHA TERAPEUTICA				FICHA Nº 06	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASONA LA GAMONEDA	1820	COMUNIDAD LA GAMONEDA CERCADO - TARIJA			
CAUSA DE LESIONES A TRATARSE					
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA		MATERIAL	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO		PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACION DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS	
		ROTURA DE DISTINTAS PIEZAS		VISTA EN PLANTA ESC. 1:400 	
TERAPEUTICA 1. Antes de la intervención, los elementos de piedra se someten a un proceso de limpieza, más o menos profunda, en función de las necesidades y tratamientos a realizar. 2. Las superficies deben quedar libres de algas, líquenes, vegetación, material pulverulento y morteros inadecuados procedentes de intervenciones anteriores. En las zonas de material pétreo con avanzado estado de disgregación, se elimina la capa alterada hasta alcanzar la parte sana. 3. De acuerdo con los criterios de las cartas de restauración, las partes nuevas de la intervención se deben diferenciar a simple vista de las originales. 4. Una opción interesante para los casos de reposición de elementos pétreos es la simplificación geométrica de las formas y volúmenes de los elementos decorativos para evitar una imitación.					
		DETALLE CONSTRUCTIVO 			



Ficha terapéutica 7

FICHA TERAPEUTICA				FICHA N° 07	
DATOS DEL EDIFICIO			DATOS DE LA LESION		
DENOMINACION	AÑO	UBICACION	ORIENTACION	EXPOSICION	
CASONA LA GAMONEDA	1820	COMUNIDAD LA GAMONEDA CERCADO - TARIJA	SURESTE	EXTERIOR	
CAUSA DE LESIONES A TRATARSE					
TIPO DE ELEMENTO		CAUSA		MATERIAL	
CIELO FALSO		HUMEDAD, FALLA ESTRUCTURAL POR SOBREPESO.		CUBIERTA DE TEJA CON ESTRUCTURA DE MADERA.	
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO		PATOLOGIAS CAUSADAS		UBICACION DE LA CAUSA DE DAÑOS Y AREAS AFECTADAS	
		PERDIDA TOTAL DEL CIELO ORIGINAL			
TERAPEUTICA 1. Se erradicara la fuente de humedad y se cambiaran lpor una cubierta nueva mantenidno su material inicial. 2. La restitution de la Cubierta en forma parcial o total. 3. Se tomara en cuenta un sistema constructivo contemporaneo que no altere las cargas de los muros existentes, siempre y cuando sus caracteristicas sean similares a la irginal y no alteren la estructura del edificio.		